


KITPRO GASDRIVNA SPIKPISTOLER

ANVÄNDARMANUAL

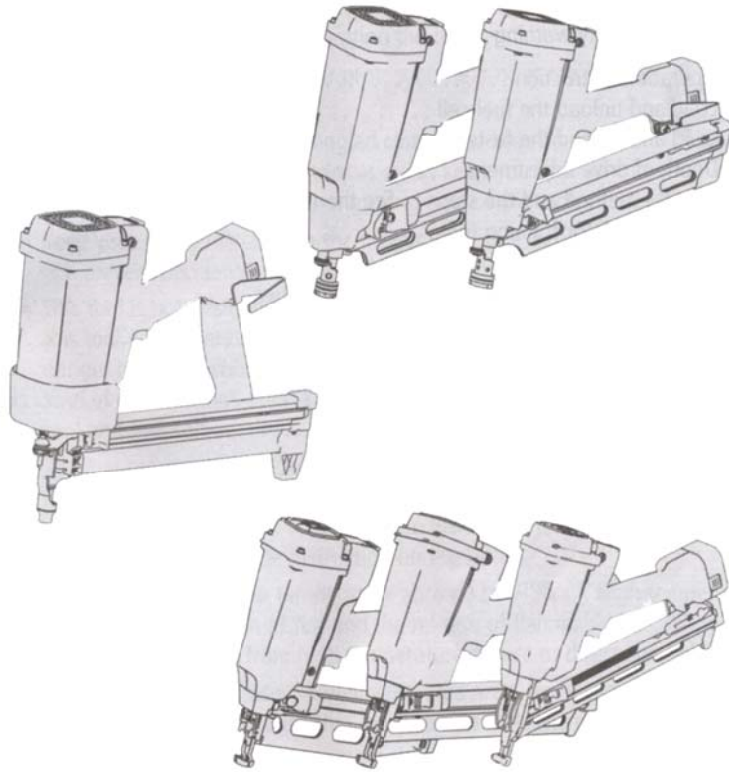

Vid arbete med spikpistoler skall ARBETARSKYDDSTYRELSENS
FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1984:3 iakttas.
http://www.av.se/dokument/afs/AFS1984_03.pdf

2. Säkerhetsföreskrifter



▲ VARNING

FÖRHINDRA ALLVARLIGA PERSON- ELLER UTRUSTNINGSSKADOR

GENOM ATT NOGGRANT STUDERA OCH SÄTTA DIG IN I NEDANSTÄENDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA VERKTYGET. OM DU INTE FÖLJER VARNINGSTEXTERNA KAN DÖDSFALL ELLER SVÅR PERSONSKADA UPPKOMMA.

SÄKERHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING AV VERKTYGET



1. ANVÄND SÄKERHETSGLASÖGON ELLER ÖGONSKYDD

Det finns alltid risk för ögonskador på grund av damm som virvlas upp av utblåsningsluften eller av spik som kan flyga upp om verktyget används felaktigt. Därför måste du alltid ha säkerhetsglasögon eller ögonskydd på dig när du använder verktyget.

Både arbetsgivaren och användaren är ansvariga för att ögonskydd används. Ögonskyddsutrustning ska uppfylla kraven enligt amerikansk standard ANSI Z87.1 (rådets direktiv 89/686/EEG den 21 december 1989) och ge skydd både framtill och på sidorna.

Arbetsgivaren är skyldig att övervaka att ögonskyddsutrustning bärs av dem som använder verktyget och av all annan personal inom arbetsområdet.

Obs: Glasögon utan sidoskärmar och ansiktsvisir ger inte ensamma tillräckligt skydd.



2. HÖRSELSKYDD KAN VARA NÖDVÄNDIGA I VISSA OMGIVNINGAR

Eftersom arbetsförhållandena innebär exponering för höga bullernivåer som kan orsaka hörselskador är både arbetsgivaren och användaren skyldiga att se till att erforderliga hörselskydd tillhandahålls och används av all personal inom arbetsområdet.



3. ANVÄND LÄMPLIG KLÄDSEL OCH ERFORDERLIG SKYDDSUTRUSTNING MED HÄNSYN TILL ARBETSMILJÖN

Om arbetsmiljön kräver det bör du använda arbetskläder med långa ärmarna och skyddsutrustning i form av hjälm, skyddsskor m.m.



4. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR GASPATRONEN

Gaspatronen innehåller brännbara gaser under tryck. Om du inte följer anvisningarna kan explosion eller brand uppstå.

❶ Använd enbart Kitpro gaspatroner.

❷ Förvara inte gaspatronen på en plats med dålig ventilation.



❸ Utsätt inte gaspatronen för direkt solsken.

Låt inte gaspatronen ligga i en bil eller i en väska där temperaturen kan bli hög. Den kan explodera. En begagnad och tom gaspatron innehåller fortfarande brännbar drivgas som kan expandera och orsaka att behållaren exploderar.



❹ Förvara gaspatronen vid omgivningstemperatur högst 50 °C.

Gaspatronen innehåller brännbar gas under tryck. Om den utsätts för temperaturer högre än 50 °C kan gas läcka ut eller explodera så att brand uppkommer.



❾ Andas aldrig in gasen.



❿ Försök inte bränna eller återvinna tomma gaspatroner.




⓫ Spruta aldrig gasen mot människor.



⓬ Ta inte bort gummiproppen från gaspatronens undersida förrän vid avfallshantering.



⓭ Stick inte hål på gaspatronen.

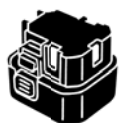

5. SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR LADDARE OCH BATTERI UNDER LADDNING


⓯ Använd enbart vår laddare art nr GDLADD.

Använd enbart vår laddare art nr GDLADD till verktyget. Anslut aldrig verktyget till en strömkälla eller till något annat uppladdningsbart batteri, torrbatteri eller bilbatteri. Det kan orsaka haveri, skador, värmeutveckling eller brand.
.Se sid.




⓰ Använd enbart vårt batteri art GDBATT för att ladda batteriet..

Om du använder en annan laddare kan batteriet bli otillräckligt laddat och kan dessutom gå sönder, antändas eller alstra värme.



⓱ Ladda batteriet före användning.

Ett nytt batteri, eller ett batteri som inte har använts under lång tid, kan eventuellt vara otillräckligt laddat på grund av självurladdning.



⓲ Ladda batteriet med föreskriven spänning.

Anslut laddaren till eluttag 240 V AC (hushållsuttag). Ladda alltid batteriet med föreskriven spänning. Annars kan värmeutveckling eller brand uppstå.



❾ **Använd aldrig transformator, t.ex. tillsatstransformator, som strömkälla för laddaren.**

Det kan medföra funktionsfel hos laddaren eller göra att den bränns sönder.



❿ **Använd aldrig bilgenerator eller likströmskälla för att ladda batteriet.**

Det kan medföra funktionsfel hos laddaren eller göra att den bränns sönder.



⓫ **Ladda aldrig batteriet där det kan bli utsatt för regn, vattenstänk eller fukt.**

Om batteriet laddas i närvaro av fukt finns risk för elektrisk stöt eller kortslutning, som kan orsaka sönderbränning eller brand.



⓬ **Ta aldrig i stickkontakten med våta händer.**

Du riskerar att få en elektrisk stöt.



⓭ **Täck aldrig över en laddare som är i drift med duk eller liknande.**

Det kan orsaka värmeutveckling som i sin tur medför sönderbränning eller brand.



⓮ **Låt inte laddaren komma i närheten av öppen eld.**

● **Ladda inte batteriet i närheten av brännbara ämnen.**

● **Ladda batteriet på en plats med god luftväxling och med skydd mot direkt solsken.**

Laddning i direkt solsken kan orsaka överhettning av laddaren med åtföljande sönderbränning eller brand.


● **Ladda batteriet vid omgivningstemperatur 0–40 °C.**

Vid andra temperaturer föreligger brandrisk.



● **Se till att främmande föremål inte kan sätta igen ventilationsöppningarna eller batterianslutningen på laddaren.**

Det kan orsaka elektrisk stöt eller skador. Använd laddaren i dammfri miljö.





● **Hantera nätsladden försiktigt.**

Bär inte verktyget i nätdaptersladden och dra inte i sladden när du tar ut stickkontakten ur vägguttaget. Du kan skada sladden och orsaka strömavbrott eller kortslutning. Se också noga till att sladden inte kommer i kontakt med vassa föremål, varma ämnen, olja eller fett. Byt ut nätsladden mot en ny om den har blivit skadad.



● **Kortslut aldrig batteriets kopplingsplint (metalldelen).**

Vid kortslutning uppkommer höga strömstyrkor som kan överhettas batteriet så att det skadas eller bränns sönder.



● **Kasta aldrig batteriet på eld.**

Det kan explodera.



6. VAR FÖRSIKTIG NÄR DU ANSLUTER BATTERIET TILL VERKTYGET

När du ansluter batteriet till verktyget måste du tänka på nedanstående, för att inte orsaka funktionsfel.

1. Rör inte avtryckaren med fingret.
2. Tryck inte kontaktarmen mot arbetsstycket.
3. Låt aldrig händer eller fingrar komma i närheten av mynningen.



7. KONTROLLERA FÖLJANDE NÄR BATTERIET ÄR ANSLUTET

Anslut batteriet till verktyget innan du börjar använda det. Tryck inte kontaktarmen mot arbetsstycket. Sätt in spik och gaspatron och utför nedanstående kontroller.

1. Kontrollera att det hörs att verktyget är igång efter att batteriet har anslutits.

* Om du ansluter batteriet och trycker in kontaktarmen helt startar fläkten, men det är normalt.

2. Kontrollera att inte värmeutveckling eller onormala lukter eller ljud uppkommer.

Om verktyget alstrar värme eller avger onormala lukter eller ljud när det startas är detta ett tecken på fel. Om du använder verktyget i sådant tillstånd utsätter du dig för olycksrisk. Kontakta vår service om du upptäcker något onormalt.



8. DRA UT STICKKONTAKTEN UR ELUTTAGET NÄR LADDAREN INTE ANVÄNDS

9. ANVÄND INTE VERKTYGET PÅ PLATSER MED DÅLIG VENTILATION

Om luftväxlingen är dålig kan du drabbas av syrebrist.



10. UNDVIK DIREKT SOLSKEN

Låt inte gaspatronen ligga i en bil eller i en väska där temperaturen kan bli hög. Den kan explodera. En begagnad och tom gaspatron innehåller fortfarande brännbar drivgas som kan expandera och orsaka att behållaren exploderar.



- 11. ANVÄND ALDRIG VERKTYGET I NÄRHETEN AV FLYKTIGA BRÄNNBARA ÄMNEN**
Använd aldrig verktyget i närheten av bensin, thinner, gas, målarfärg eller lim. Det kan orsaka brand eller explosion.



- 12. LÅT INTE VERKTYGET KOMMA I NÄRHETEN AV ELD**



- 13. ANVÄND INTE VERKTYGET OM TEMPERATUREN ÄR LÄGRE ÄN -7 °C ELLER HÖGRE ÄN 49 °C. DET KAN SKADAS, ANTÄNDAS ELLER EXPLODERA.**
-7 °C eller lägre: verktygets stomme kan skadas.
49 °C eller högre: gaspatronen kan bli skadad och orsaka brand eller explosion.



- 14. ANVÄND INTE VERKTYGET I REGNVÄDER ELLER PÅ MYCKET FUKTIGA STÄLLEN**
Det kan orsaka funktionsfel.



- 15. STÅ ALDRIG MITT EMOT VARANDRA UNDER SPIKNINGEN**
Om du och en arbetskamrat står mitt emot varandra under spikningen kan en felaktigt indriven spik träffa och skada din arbetskamrat.



- 16. SE UPP FÖR HETA VERKTYGSDELAR**
Om verktyget används länge kan spetsen och kontaktarmen bli varma. Var försiktig så att du inte bränner dig.



- 17. RÖR INTE VID AVTRYCKAREN NÄR DU ANVÄNDER KROKEN**
Håll aldrig fingret på avtryckaren när du använder kroken.



- 18. TA BORT GASPATRONEN OCH BATTERIET OCH TÖM MAGASINET NÄR VERKTYGET INTE SKA ANVÄNDAS LÄNGRE**
Ta alltid ut gaspatronen och batteriet ur verktyget och töm magasinet när arbetet är färdigt, vid avbrott i arbetet, när du lämnar verktyget utan tillsyn, när du flyttar det till ett nytt arbetsställe, vid inställning, isärtagning eller reparation av verktyget och vid borttagning av fastnad spik.



- 19. KONTROLLERA ATT ALLA SKRUVAR ÄR ÅTDRAGNA**
Lösa eller felmonterade skruvar kan orsaka olycksfall och skada verktyget när det används. Kontrollera att alla skruvar är rätt monterade och ordentligt åtdragna innan du börjar använda verktyget.



- 20. RÖR INTE AVTRYCKAREN OM DU INTE SKA DRIVA IN EN SPIK**
Rör aldrig avtryckaren utom när du ska driva in en spik. Det är farligt att gå omkring med avtryckaren intryckt. Undvik detta och liknande beteenden.



21. RIKTA ALDRIG MYNNINGEN MOT DIG SJÄLV ELLER NÅGON ANNAN PERSON

Om du riktar mynningen mot någon annan person kan du orsaka allvarliga olycksfall om verktyget skulle avfyras av misstag. Se till att mynningen aldrig riktas mot någon person, oavsett om gaspatronen och batteriet är insatta eller ej, när du laddar och tömmer magasinet eller utför liknande åtgärder.

22. ANVÄND FÖRESKRIVNA FÄSTELEMENT

Om du använder andra fästelement än de föreskrivna fungerar verktyget inte som avsett. Använd enbart föreskrivna fästelement tillsammans med verktyget.



23. PLACERA MYNNINGEN KORREKT MOT ARBETSYTAN

Verktyget får bara avfyras om det har kontakt med arbetsytan. Håll alltid verktyget stadigt mot den yta där spiken ska drivas in. Om du inte placerar mynningen rätt kan spiken flyga upp, vilket är mycket farligt.



24. HÅLL HÄNDER OCH KROPPSDELAR BORTA FRÅN MYNNINGEN

När du laddar verktyget och använder det får du aldrig låta händer eller andra kroppsdelar komma i närheten av verktygsmynningen. En oavsiktlig träff i händerna eller kroppen kan orsaka svåra skador.



25. DRIV INTE IN SPIK NÄRA ARBETSSTYCKETS KANTER OCH HÖRN OCH SPIKA INTE I TUNT MATERIAL

Arbetsstycket kan splittras och spiken kan flyga iväg och träffa någon



26. DRIV INTE IN SPIK OVANPÅ ANNAN SPIK

Om en spik drivs in ovanpå en annan spik kan den deformeras och orsaka skador.

27. TA BORT SPIK, GASPATRON OCH BATTERI NÄR ARBETET ÄR FÄRDIGT

Om spik lämnas kvar i magasinet efter att arbetet är färdigt finns risk för allvarliga olyckor när arbetet återupptas om verktyget hanteras oförsiktigt, eller vid insättning av gaspatronen och batteriet. Ta därför alltid bort kvarvarande spik, gaspatron och batteri när arbetet är färdigt.

28. KONTROLLERA OFTA KONTAKTSTOPPMEKANISMENS FUNKTION, OM VERKTYGET ÄR FÖRSETT MED SÅDAN

Använd inte verktyget om inte stoppet fungerar korrekt. Det kan orsaka oavsiktlig avfyring. Gör inga ingrepp som kan äventyra kontaktstoppmekanismens funktion.



29. ARBETE MED VERKTYGET UTOMHUS ELLER PÅ HÖG HÖJD

Vid arbete på tak eller liknande lutande ytor bör du börja spikningen längst ned och arbeta dig uppåt. Spikning baklänges kan vara farligt eftersom du kan förlora fotfästet.

30. ANVÄND ALDRIG VERKTYGET OM NÅGON DEL (T.EX. AVTRYCKAREN ELLER KONTAKTARMEN) ÄR OBRUKBAR, SAKNAS, HAR FÖRÄNDRATS ELLER INTE FUNGERAR KORREKT

31. AVFYRA ALDRIG VERKTYGET RAKT UT I LUFTEN

Kringflygande spik medför risker och påfrestningarna på verktyget blir stora.

32. UTGÅ ALLTID FRÅN ATT DET FINNS SPIK I VERKTYGET

33. BETRAKTA VERKTYGET SOM ETT ARBETSREDSKAP

34. LEK INTE MED VERKTYGET

35. LADDA ALDRIG VERKTYGET MED SPIK OM NÅGOT AV MANÖVERORGANEN (T.EX. AVTRYCKAREN ELLER KONTAKTARMEN) ÄR AKTIVT



36. SKÖT OM VERKTYGET VÄL

Rengör verktyget med en torr och mjuk trasa. Använd aldrig våta trasor eller flyktiga lösningsmedel som thinner eller bensin.



37. UNDVIK DIREKT SOLSKEN

Låt inte verktyget eller laddaren ligga länge i direkt solsken.

38. SE TILL ATT BORDET DÄR VERKTYGET PLACERAS ÄR STADIGT, SÅ ATT DET INTE KAN DEFORMERAS ELLER FALLA OMKULL

39. OM MASKINEN ANVÄNDS FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL ELLER I EN SPECIELL OMGIVNING SOM INTE BEHANDLAS I DENNA BRUKSANVISNING, KAN ANDRA FÖRESKRIFTER OCH FÖRHÅLLNINGSGREGLER BEHÖVA TILLÄMPAS

40. ANVÄND ENBART TILLBEHÖR SOM ÄR GODKÄNDA AV GOTHIA FÄSTTEKNIK TILL VERKTYGET

41. HÅLL UNDER ARBETET SPIKNINGSVERKTYGET PÅ SÅDANT SÄTT ATT DET INTE KAN ORSAKA HUVUD- ELLER KROPPSSKADOR VID EVENTUELL REKYL, SOM KAN UPPKOMMA VID AVBROTT I ENERGITILLFÖRSELN ELLER OM HÅRDA PARTIER PÅTRÄFFAS I ARBETSSTYCKET.


IAKTTA FÖLJANDE ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖRUTOM DE ANDRA VARNINGAR SOM GES I BRUKSANVISNINGEN

- Använd inte verktyget som hammare.
- Tappa inte verktyget och slå inte till det.
- Använd inte våld.
- Använd verktyget enbart för dess avsedda ändamål.
- Ta aldrig bort manöverorganen (t.ex. avtryckaren eller kontaktarmen) och gör inga förändringar av dem.
- Förvara verktyget, gaspatronen och batteriet på torrt ställe, oåtkomligt för barn, när de inte används.
- Använd inte verktyget utan säkerhetsvarningsskylten.
- Ändra inte verktygets ursprungliga utformning eller funktion utan medgivande från GOTHIA FÄSTTEKNIK.

2. Användande


Ladda och ladda ur gaspatron

- Öppna gasluckan genom att dra i luckan och rotera
- Sätt i gaspatronen i kammaren. Passa in gaspatronens munstycke till pistolens gasfattning.
- Stäng luckan.

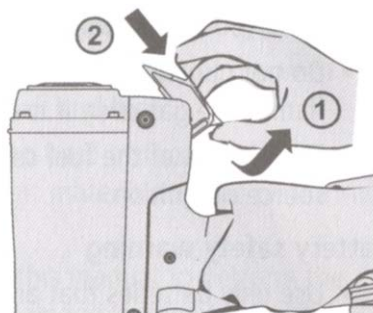

Ladda och ladda ur spik

- Anslut batteri och gaspatron före spiken. Verktögen kan repetera en gång när batteriet ansluts. Om man laddar spiken före batteriet ansluts kan verktöget avfyras av misstag.
- Peka inte verktöget mot någon och håll inte fingret på avtryckaren vid laddning.
- För att ladda spiken, för in spikstrippen i magasinets bakre öppning och förbi spikstoppen.
- Dra i påskjutaren tills den är förbi spikstoppen.
- Släpp påskjutaren så att den skjuter på spiken och matar på den in i nosen.
- För att mata ur spiken ur magasinet, tryck in release spaken på påskjutaren och luta verktöget för att föra spiken till bakänden av magasinet.
- Ta ut spiken genom att trycka på med påskjutaren.

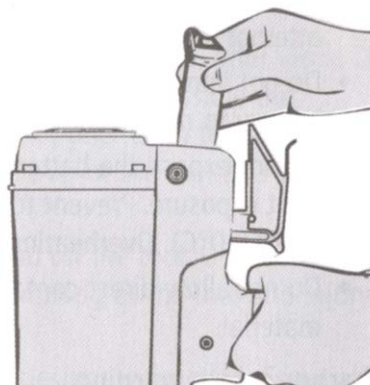


För 3-steps magasin, genomför samma procedur och fortsätt sedan med följande steg.

- För att ladda spik, dra bak påskjutaren tills det stannar i bakre läget.
- För in spikstrippen i magasinets bakre öppning
- Släpp påskjutaren så att den skjuter på spiken och matar på den in i nosen.

- För att mata ur spiken ur magasinet, tryck in release spaken på påskjutaren och för ut spiken genom bakänden av magasinet.

Djupinställning

- Verktöget är utrustat med djupinställning. Testa slagdjupet på en bit trä före du börjar spika.
- Skruva på ratten för att justera slagdjupet.
- Upprepa proceduren tills du funnit önskat slagdjup.

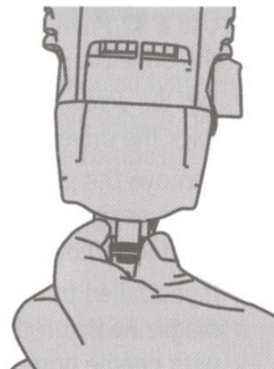


Avfyrning

- Verktöget kan endast avfira enkelskott, dvs både avtryckare och friskjutningsspärr skall lösgöras mellan varje skott.
- För att avfira verktöget, pressa friskjutningsspärren mot underlaget och pressa in avtryckaren.
- För att skjuta igen skall både friskjutningsspärren och avtryckaren först återgå till normalläge.
- Var säker på att verktöget är säkert placerat mot underlaget före du avfyrar det.

Rensa spiktrassel, rakbandade spikverktyg


- I händelse av att spiken hakar upp sig och fastnar, koppla ifrån gas och batteri innan du vidtar någon annan åtgärd.
- Kör in en Phillips nr 2 skruvmejsel eller motsvarande i loppet.
- Knacka på skruvmejseln med en hammare för att pressa tillbaka verktögets spikdrivare och lösa trasslet.
- Använd en näbbtång eller motsvarande för att avlägsna spiken. Använd inte fingrarna.
- Om åtgärderna ovan inte löser problemet, skruva lös magasinet med näbbtång eller motsvarande. Montera på magasinet igen.

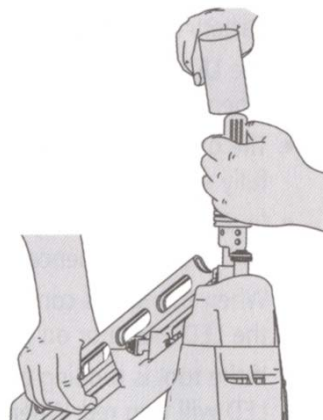

Rensa spiktrassel dyckertpistoler



- I händelse av att spiken hakar upp sig och fastnar, koppla ifrån gas och batteri innan du vidtar någon annan åtgärd.

- Kör in en Phillips nr 2 skruvmejsel eller motsvarande i loppet.
- Knacka på skruvmejseln med en hammare för att pressa tillbaka verktygets spikdrivare och lösa trasslet .
- Använd en näbbtång eller motsvarande för att avlägsna spiken. Använd inte fingrarna.
- Om åtgärderna ovan inte löser problemet, skruva lös magasinet med näbbtång eller motsvarande. Montera på magasinet igen.

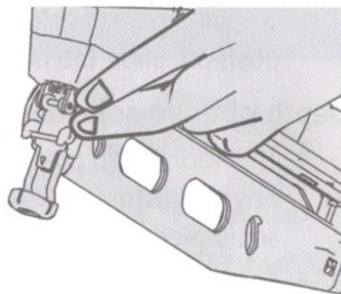

Batteri

- Verktöget levereras med 2 batterier. Laddning tar ca 2 timmar.
- LED lampen lyser inte när batteriet inte är anslutet.
- En LED lampa lyser rött när batteriet laddas.
- En annan LED lampa lyser grönt när batteriet är fulladdat.
- Om något fel uppstår med laddningen blinkar båda LED lamporna.
- När ett laddat batteri ansluts till verktöget kommer en LED lampa på verktöget att lysa grönt.
- Om batteriet laddats ur kommer LED lampen på verktöget att skifta till rött. Byt batteri.

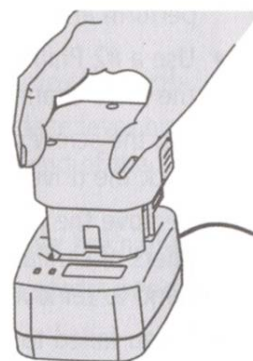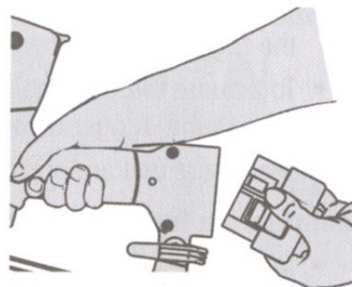

Varning: Koppla alltid ifrån gaspatron och batteri innan ni utför något underhåll på verktöget.

3. Underhåll

Allmänt underhåll

Håll alltid verktyget rent. Torka bort fett eller olja med torr och ren trasa för att förebygga att verktyget tappas. Undvik lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel, vissa lösningsmedel skadar verktygets komponenter. För full effektivitet, rengör filtret vid luftintaget regelbundet.

Smörjning och rengöring

- Detta verktyg skall inte smörjas då gaspatronerna redan innehåller tillräckligt med smörjning.
- Förbränningskammaren och cylindern kan rengöras med bilförgasarrengöring. För att blottlägga de inre komponenterna skall man då avlägsna de båda skruvarna på handtaget och 4 skruvarna på topplocket .

Kall väderlek

Detta verktyg är inte rekommenderat att användas vid låga temperaturer. Kall väderlek sänker verktygets prestanda. Använd det inte under -7 ° C.

4. Tekniska data

B18/50-J2

Dyckertdimension	18 gauge / 1,05 - 1,25 mm
Dyckertlängd	15 - 50 mm
Vikt	2,05 KG
Mått LxBxH	320x86x285
Laddkapacitet	1 strips, 100 dyckert
Skott per batteriladdning	~ 5200
Batteri	6 V NiMH
Laddtid	~ 2 timmar
Skott per gaspatron	~ 1000
Hastighet	2-3 skott / sekund
Skottgräns	~ 500 skott per timma
Arbetstemperatur	~ -7 till +49°C

B16/64-J2


Dyckertdimension	16 gauge / 1,4 - 1,6 mm
Dyckertlängd	19 - 64 mm
Vikt	2,18 KG
Mått LxBxH	315x86x274
Laddkapacitet	2 strips, 100 dyckert
Skott per batteriladdning	~ 4500
Batteri	6 V NiMH
Laddtid	~ 2 timmar
Skott per gaspatron	~ 1000
Hastighet	2-3 skott / sekund
Skottgräns	~ 500 skott per timma
Arbetstemperatur	~ -7 till +49°C

B15/65

Dyckertdimension	15 gauge / 1,8 mm
Dyckertlängd	32 - 64 mm
Vikt	2,38 KG
Mått LxBxH	332x126x310
Laddkapacitet	1 strips, 100 dyckert
Skott per batteriladdning	~ 4500
Batteri	6 V NiMH
Laddtid	~ 2 timmar
Skott per gaspatron	~ 1000
Hastighet	2-3 skott / sekund
Skottgräns	~ 500 skott per timma
Arbetstemperatur	~ -7 till +49°C

5. CE Intyg

B18/50-J2

Declaration of Conformity	
We	Basso Industry Corp., No. 24, 36 th Rd., Taichung Industrial Zone, Taichung, Taiwan R.O.C.
declare under our sole responsibility that the	Gas Nailer KITPRO B18/50-J2
conforms with the directive(s), its amendment(s) and standard(s)	2006/42/EC (MSD), 2006/95/EC (LVD), and 2004/108/EC (EMC) EN ISO 12100-1+A1:09, EN ISO 12100-2+A1:09, EN 12549+A1:08, ISO 8662-11+A1:01, EN 792-13+A1:08, EN 60745-1:06, IEC 60745-2-16:08, EN 50366+A1:06, EN 55014-1:06, EN 55014-2+ A2:08, EN 61000-3-2:06, and EN 61000-3-3+A2:05 Additionally for adaptor: EN 61558-2-6:97
Serial number: AA09000403	Signed:  Kevin Lin (Quality Manager) Date: NOV. 10, 2010
Authorized contact in EU to compile the Technical File: Alain Mox Ch. Mons 1048 Bergensestwg, 1070 Brussels, Belgium T. +32 2 3783670	

B16/64-J2


Declaration of Conformity	
We	Basso Industry Corp., No. 24, 36 th Rd., Taichung Industrial Zone, Taichung, Taiwan R.O.C.
declare under our sole responsibility that the	Gas Nailer KITPRO-BASSO B16/64-J2
conforms with the directive(s), its amendment(s) and standard(s)	2006/42/EC (MSD), 2006/95/EC (LVD), and 2004/108/EC (EMC) EN ISO 12100-1+A1:09, EN ISO 12100-2+A1:09, EN 12549+A1:08, ISO 8662-11+A1:01, EN 792-13+A1:08, EN 60745-1:06, IEC 60745-2-16:08, EN 50366+A1:06, EN 55014-1:06, EN 55014-2+ A2:08, EN 61000-3-2:06, and EN 61000-3-3+A2:05 Additionally for adaptor: EN 61558-2-6:97
Serial number: A909001052	Signed:  Kevin Lin (Quality Manager) Date: NOV. 23, 2009
Authorized contact in EU to compile the Technical File: Alain Mox Ch. Mons 1048 Bergensestwg, 1070 Brussels, Belgium T. +32 2 3783670	

Declaration of Conformity	
We	Basso Industry Corp., No. 24, 36 th Rd., Taichung Industrial Zone, Taichung, Taiwan ROC.
	declare under our sole
responsibility that the	Gas Nailer A34/54-J2
conforms with the	2006/42/EC
directive and	EN ISO 12100-2: Section 3 of 2003
amendments	EN ISO 12100-1: Section 5 of 2003 EN 792-1: 2000 and EN 792-13: 2000 EN 12549: 1999 and ISO 8662-11: 1999
Serial number:	Signed: <u>Kevin Lin</u> Kevin Lin (Quality Manager)
	Date: MAY 26 2009

6. Sprängskisser & reservdelslista

B18/50-J2

DIAGRAM OF KITPRO B18/50-J2

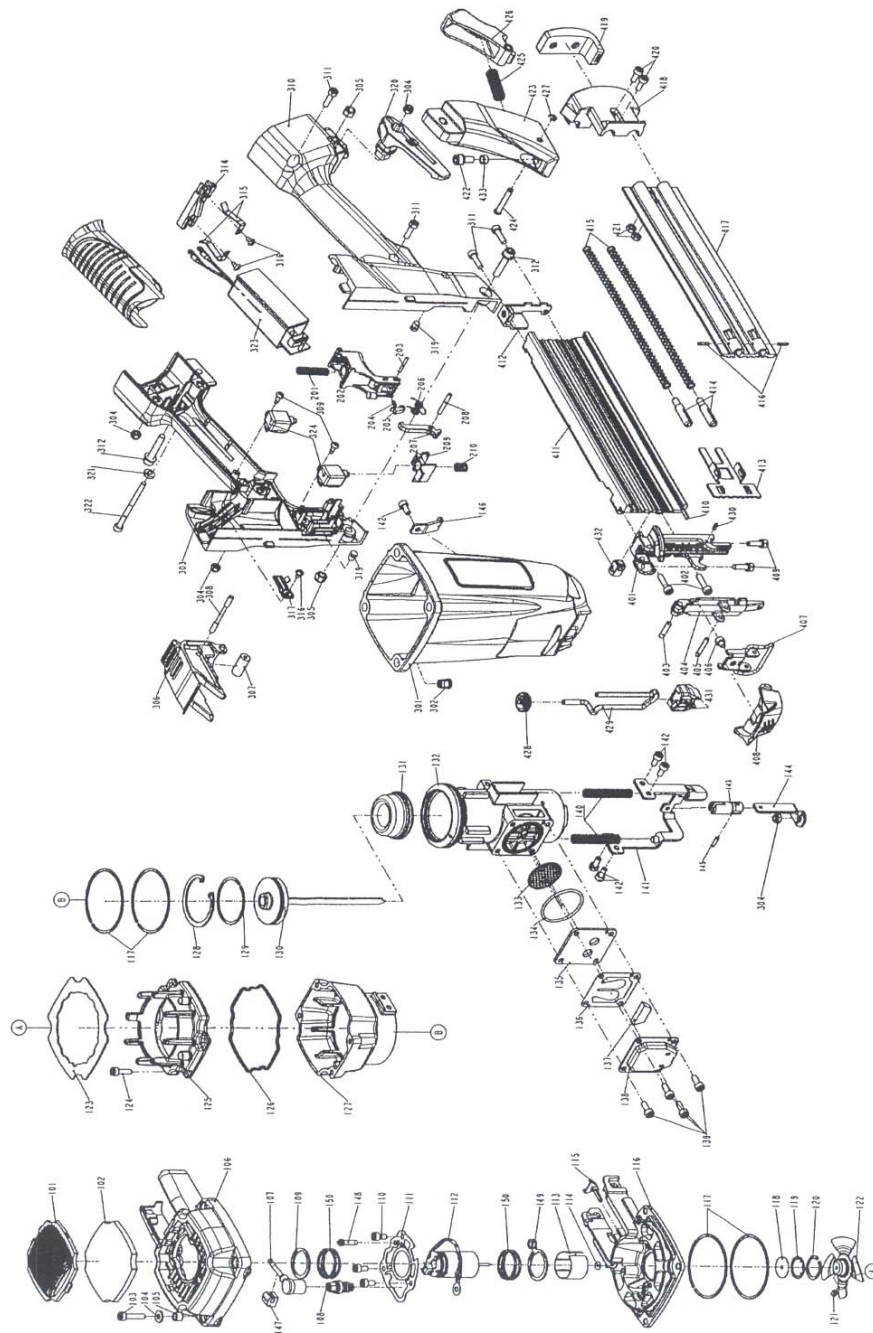


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
101	11371-0084705-1	DEFLECTOR	140	11337-0084704-1	SAFETY SPRING	321	2040201-02070-0	FLAT WASHER
102	1137N-0084701-1	FILTER	141	11257-0084712-1	SAFETY C UNIT	322	2040101-02251-0	HEX SOC.HD.BOLT
103	20110420C12	HEX.SOC.HD.BOLT	142	2040101-02030-2	HEX.SOC.HD.BOLT	323	1120G-0080003-1	PCB ASSEMBLY
104	2123102	FLAT WASHER	143	1137G-0394701-1	LINK ROD	324	1121D-0080001-1	PCB CABLE SET
105	1138P-0084701-1	COLLOR	144	11332-0084706-1	SAFETY B	401	11303-0394724-1	DRIVER GUIDE
106	11389-0084703-1	CAP	145	2040401-04050-0	SPIRAL PINS	402	20110416C12	HEX SOC.HD.BOLT
107	11216-0080001-1	HIGH VOLTAGE CABLE SET	146	113AH-0084702-1	MOTOR FAN SWITCH LEVER	403	2040403-07081-0	PIN
108	1120D-0084701-1	SPARKLER UNIT	147	1136H-1154705-1	RAFT HOOK BRACKET	404	11351-0394705-1	DRIVER GUIDE COVER
109	1131C-0394702-1	MOTOR RING B	148	113CK-1150001-1	POSITIONING SHAFT	405	2040402-05100-0	SPIRAL PINS
110	2040101-02030-6	HEX.SOC.HD.BOLT	149	1131C-0394701-1	MOTOR RING A	406	20110404C12	HEX SOC.HD.BOLT
111	1131J-0394702-1	POSITIONING SHEET	150	1138J-1150002-1	SPRING	407	11244-0084702-1	LOCK HANDLE UNIT
112	1120N-1150005-1	MOTOR UNIT	201	11319-0084701-1	SPRING	408	1137A-0084706-1	COVER-SAFETY
113	11398-1150002-1	SLEEVE MOTOR	202	11316-1394701-1	TRIGGER	409	2040100-02090-2	BOLT ASSY
114	11380-1150001-1	WASHER-MOTOR SHAFT	203	2040403-03080-0	PIN	410	100142601	FLAT BAR
115	113A6-1153901-1	FUEL STEM ADAPTER	204	1138J-0394701-1	GUIDE LOCATING SPRING	411	2021931547	MAGAZINE A
116	1139U-0080002-1	END CAP-COMBUSTION CHAMBER	205	11305-1394701-1	STOPPER	412	2021970847	BRACKET
117	11350-0084701-1	PISTON RING-CYLINDER	206	11315-0080001-1	SPRING	413	2021950A00	PUSHER
118	1136X-1150001-1	SEAL	207	11335-1394702-1	SAFETY	414	2021900011	SHAFT
119	11323-1150003-1	SEAL PLATE-MOTOR	208	2040403-05110-0	PIN	415	11367-0394703-1	PUSHER SPRING
120	2040303-35010-0	IN-CONCENTRIC RING	209	1137F-0084701-1	LINK-BLOCK	416	246182	SPRING PIN
121	2040104-02010-2	HEX.SOC.HD.SCREW	210	1137T-0084701-1	SPRING	417	2021941547	MAGAZINE B
122	1120C-0080001-1	COOLING FAN ASSEMBLY	301	11384-0086103-1	GUN BODY	418	2021960047	REAR PLATE
123	1133X-0084705-1	SPACER	302	11398-0080008-1	CAP NUT	419	2022050047	PROTECTING HOOD COVER
124	2040101-02070-2	HEX.SOC.HD.BOLT	303	1137K-0084703-1	HANDLE A	420	20110410C12	HEX SOC.HD.BOLT
125	113AE-0080001-2	UPPER COMBUSTION CHAMBER	304	2040500-02020-0	LOCK NUT	421	2511043	NUT
126	1132M-0084704-1	PACKING	305	2040500-03010-0	LOCK NUT	422	3002040200	HEX SOC.HD.BOLT
127	1139V-0080001-1	COMBUSTION CHAMBER	306	113A7-0084701-1	FUEL ACTUATOR	423	11325-0394708-1	POSITIONING SHEET
128	2040300-06010-0	C - RING	307	11398-1154701-1	BUSH-FUEL ACTUATOR	424	2022060A00	LATCH PIN
129	11350-0084702-1	PISTON RING	308	11325-1154702-1	PIN-FUEL ACTUATOR	425	11313-0884703-1	LOCK SPRING
130	11204-0390030-1	DRIVER UNIT	309	2040107-01120-0	TAP BOLT	426	11343-0394705-1	LATCH
131	11327-0084703-1	BUMPER	310	1137K-0084704-1	HANDLE B	427	226106	E - RING
132	11320-0080024-1	CYLINDER	311	20110414C12	HEX.SOC.HD.BOLT	428	2023771C00	ADJUST AXIE
133	1139W-0460001-1	EXHAUST MESH PLATE	312	2040100-03130-0	BOLT WFLAT WASHER	429	11331-0394704-1	SAFETY A
134	2041102-04041-0	O - RING	314	1136H-1154701-1	BATTERY NODE BRACKET	430	246152	SPRING PIN
135	113A0-0080001-1	EXHAUST BAFFLE	315	113A8-1150001-1	BATTERY NODE	431	11339-0394704-1	PROTECTIVE CASING
136	1139X-0080001-1	REED VALVE	316	2040107-01040-0	TAP BOLT	432	2027200A00	ANCHOR BLOCK
137	1139L-0080002-1	CLEANER B	317	11323-0464704-1	WIRE HARNESS PLATE	433	11398-0394702-1	LATCH SPRING BUSHING
138	113A3-0080001-1	DEFLECTOR	319	113AP-1150001-1	LED COVER			
139	2040101-02040-2	HEX.SOC.HD.BOLT	320	1133D-1044701-1	SPRING RETAINER			

2010.11.01

B18/50-J2

DIAGRAM OF KITPRO-BASSO B16/64-J2.

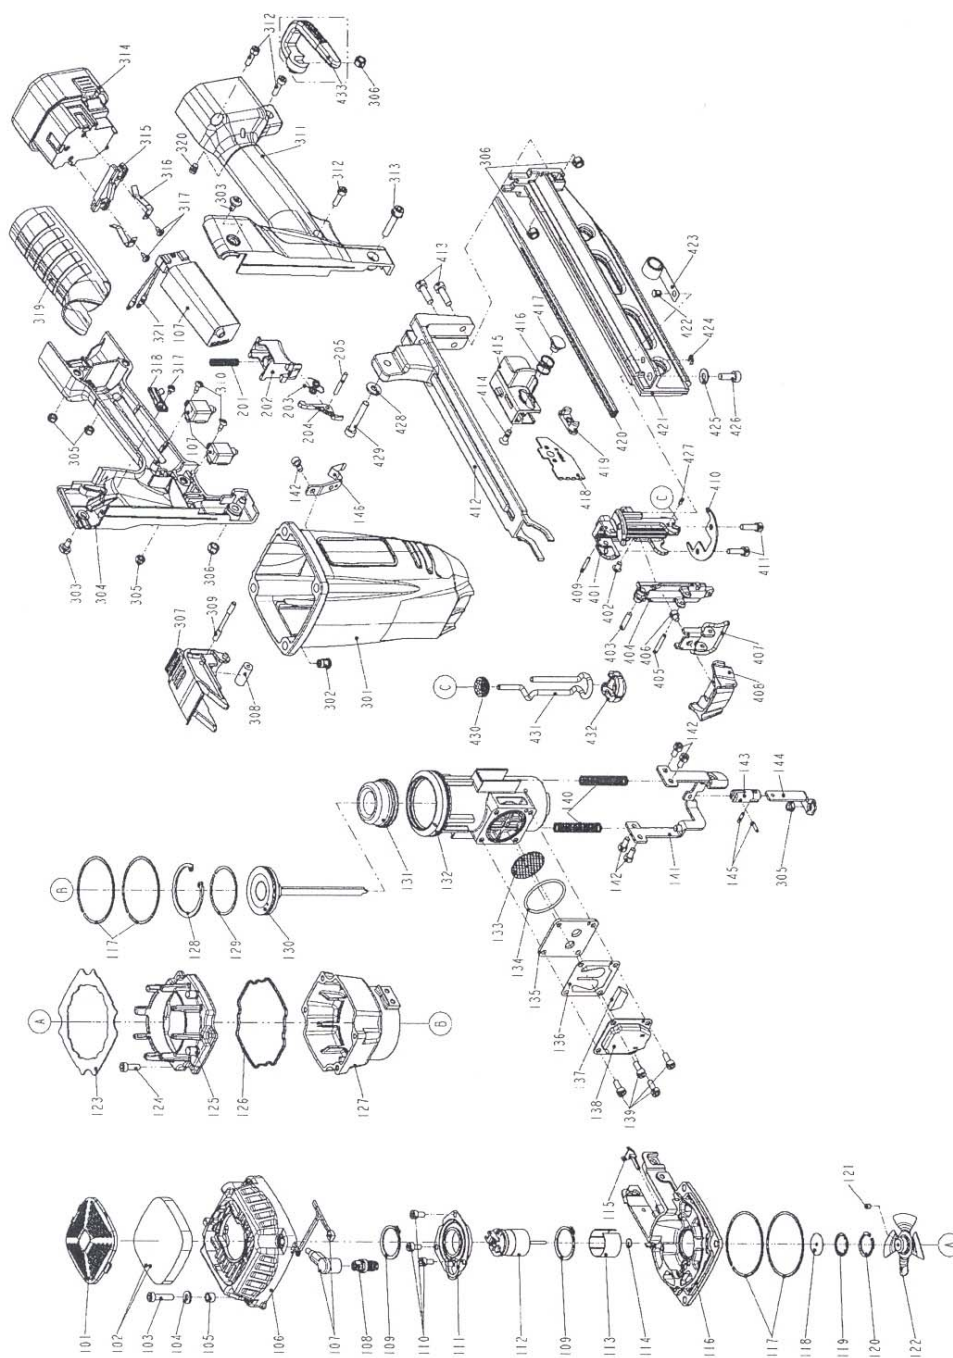


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
101	11371-0084707-1	DEFLECTOR	136	1139X-0080001-1	RED VALVE	321	113CA-1150801-1	SOURCE
102	1137N-0080002-1	FILTER	137	1139L-0080002-1	CLEANER B	401	11303-0084723-1	DRIVER GUIDE
103	20110420C12	HEX SOC.HD.BOLT	138	113A3-0080001-1	DEFLECTOR	402	2040102-02060-0	HALF ROUND HD.HEX.BOLT
104	2123102	FLAT WASHER	139	2040101-02040-2	HEX.SOC.HD.BOLT	403	2040403-06080-0	PIN
105	1136P-0084701-1	COLLOR	140	11337-0084703-1	SAFETY SPRING	404	11352-0084715-1	DRIVER GUIDE COVER A
106	11369-0084704-1	CAP	141	11257-0084712-1	SAFETY C UNIT	405	246212	SPRING PIN
107	1120G-0080001-1	PCB ASSEMBLY	142	2040101-02030-2	HEX.SOC.HD.BOLT	406	20110404C12	HEX.SOC.HD.BOLT
108	1120D-0084701-1	SPARKLER UNIT	143	1137G-0084702-1	LINK ROD	407	11244-0084702-1	LOCK HANDLE UNIT
109	2040301-19010-0	S - RING	144	11332-0084706-1	SAFETY B	408	1137A-0084705-1	COVER-SAFETY
110	2040101-02030-6	HEX.SOC.HD.BOLT	145	2040401-04050-0	SPIRAL PINS	409	246142	SPRING PIN
111	11275-0080001-1	FAN MOTOR BRACKET UNIT	146	1120R-0084701-1	MOTOR FAN SWITCH LEVER UNIT	410	11323-0084712-1	DIVER GUIDE FIX PLATE
112	1139R-1150001-2	MOTOR	201	11319-0084701-1	SPRING	411	2040100-02080-2	BOLT ASSY
113	11398-1150002-1	SLEEVE MOTOR	202	11316-0084704-1	TRIGGER	412	11391-0084713-1	MAGAZINE B
114	11380-1150001-1	WASHER-MOTOR SHAFT	203	11315-0080001-1	SPRING	413	20110516C12	HEX.SOC.HD.BOLT
115	113A6-1153901-1	FUEL STEM ADAPTER	204	11335-0084701-1	SAFETY	414	2040107-02111-0	TAP BOLT
116	1139U-0080001-1	END CAP-COMBUSTION CHAMBER	205	2040403-05110-0	PIN	415	1136E-0084704-1	PROTECTING HOOD COVER
117	11350-0084701-1	PISTON RING-CYLINDER	301	11384-0086101-1	GUN BODY	416	11367-0084703-2	PUSHER SPRING
118	1136X-1150001-1	SEAL	302	11398-0080008-1	CAP NUT	417	11310-0084701-1	DOOR LATCH
119	11323-1150003-1	SEAL PLATE-MOTOR	303	2040102-02080-0	HALF ROUND HD.HEX.BOLT	418	11363-0084713-1	PUSHER
120	2040303-35010-0	IN-CONCENTRIC RING	304	1137K-0084701-1	HANDLE A	419	1131F-0084701-2	ANCHOR BLOCK
121	2040104-02010-2	HEX.SOC.HD.SCREW	305	2040500-02020-0	LOCK NUT	420	11396-0084703-1	STEEL CHANNEL
122	1120C-0080001-1	COOLING FAN ASSEMBLY	306	2040500-03010-0	LOCK NUT	421	11273-0084703-1	MAGAZINE UNIT
123	1133X-0084704-1	SPACER	307	113A7-0084701-1	FUEL ACTUATOR	422	10084201	BRACKET
124	2040101-02070-2	HEX.SOC.HD.BOLT	308	11398-1154701-1	BUSH-FUEL ACTUATOR	423	100741201	SPRING
125	113AE-0080001-1	UPPER COMBUSTION CHAMBER	309	11325-1154702-1	PIN-FUEL ACTUATOR	424	226106	E - RING
126	1132M-0084704-1	PACKING	310	2040107-01120-0	TAP BOLT	425	2040201-03020-0	FLAT WASHER
127	1139V-0080001-1	COMBUSTION CHAMBER	311	1137K-0084702-1	HANDLE B	426	20110514C12	HEX.SOC.HD.BOLT
128	2040300-05010-0	C - RING	312	20110414C12	HEX.SOC.HD.BOLT	427	246152	SPRING PIN
129	11350-0084702-1	PISTON RING	313	2040100-03130-0	BOLT W/FLAT WASHER	428	2123052	FLAT WASHER
130	11204-0080062-1	DRIVER UNIT	315	1136H-1154701-1	BATTERY NODE BRACKET	429	20110530C22	HEX.SOC.HD.BOLT
131	11327-0084703-1	BUMPER	316	113A8-1150001-1	BATTERY NODE	430	2023771C00	ADJUST AXIE
132	11320-0080020-1	CYLINDER	317	2040107-01040-0	TAP BOLT	431	11331-0084713-1	SAFETY A
133	1139W-0460001-1	EXHAUST MESH PLATE	318	11323-0464704-1	WIRE HARNESS PLATE	432	11339-0084706-1	PROTECTIVE CASING
134	2041102-04041-0	O - RING	319	1133P-0084704-1	HANDLE GRIP	433	1133D-0784701-1	SPRING RETAINER
135	113A0-0080001-1	EXHAUST BAFFLE	320	113AP-1150001-1	LED COVER			

2009.05.14

B16/64-J2

DIAGRAM OF KITPRO-BASSO A34/64-J2

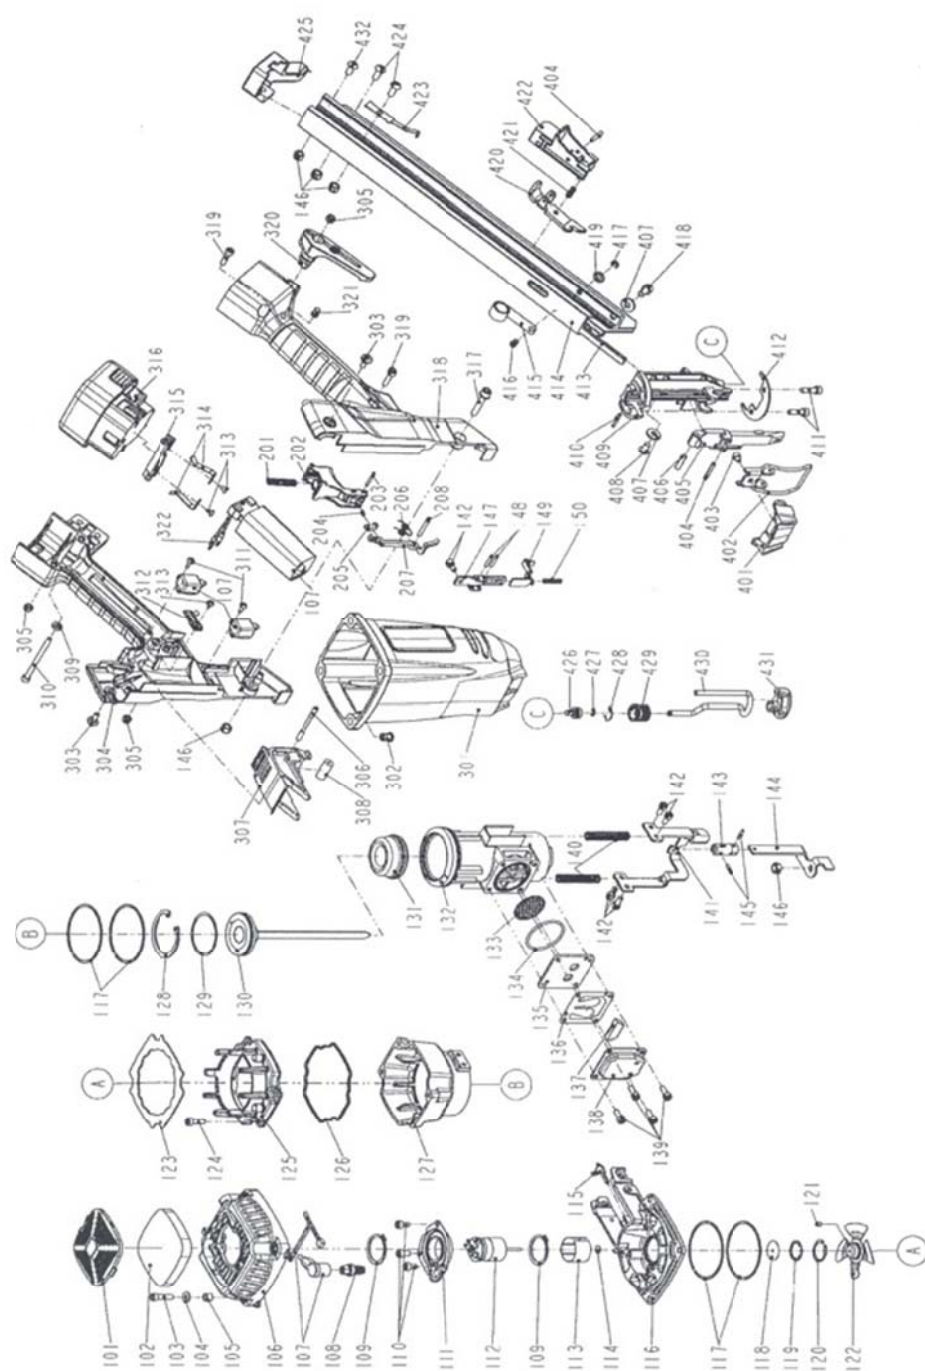

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
101	11371-0084707-1	DEFLECTOR	138	11343-0080001-1	DEFLECTOR	318	11233-0464705-1	HANDLE B UNIT
102	1137N-0080002-1	FILTER	139	2040101-02040-2	HEX SOC.HD BOLT	319	2010414C12	HEX SOC.HD BOLT
103	20110420C12	HEX SOC.HD BOLT	140	11337-0084703-1	SAFETY SPRING	320	11330-1044701-1	SPRING RETAINER
104	2123102	FLAT WASHER	141	11257-0084712-1	SAFETY C UNIT	321	1134P-1150001-1	LED COVER
105	1136P-0084701-1	COLLOR	142	2040101-02030-2	HEX SOC.HD BOLT	322	113CA-1150801-1	SOURCE
106	11369-0084704-1	CAP	143	1137G-0084702-1	LINK ROD	401	1137A-0084705-1	COVER SAFETY
107	1120G-0460001-1	PCB ASSEMBLY	144	11332-0464708-1	SAFETY B	402	11244-0464703-1	LOCK HANDLE UNIT
108	1120D-0084701-1	SPARKLER UNIT	145	2040401-04050-0	SPIRAL PINS	403	20110404C12	HEX SOC.HD BOLT
109	2040301-19010-0	S - RING	146	2501052	LOCK NUT	404	246212	SPRING PIN
110	2040101-02030-6	HEX SOC.HD BOLT	147	1134H-134701-1	MOTOR FAN SWITCH LEVER A	405	11352-0464710-1	DRIVER GUIDE COVER A
111	11275-0080001-1	FAN MOTOR BRACKET UNIT	148	246332	SPRING PIN	406	2040403-06080-0	PIN
112	1139R-1150001-2	MOTOR	149	1120R-1394701-1	MOTOR FAN SWITCH LEVER B UNIT	407	2123052	FLAT WASHER
113	11398-1150002-1	SLEEVE MOTOR	150	11371-1390001-1	SPRING	408	2040102-03130-0	HALF ROUND HD.HEX BOLT
114	11380-1150001-1	WASHER MOTOR SHAFT	201	11319-0084701-1	SPRING	409	11303-0464711-1	BACK PLATE (DRIVER GUIDE)
115	11346-1153901-1	FUEL STEM ADAPTER	202	11315-1394701-1	TRIGGER	410	246142	SPRING PIN
116	1139U-0080001-1	END CAP-COMBUSTION CHAMBER	203	2040403-03080-0	PIN	411	2040100-02080-2	BOLT ASSY
117	11350-0084701-1	PISTON RING-CYLINDER	204	11381-0394701-1	GUIDE LOCATING SPRING	412	11323-0464703-1	BRACKET UNIT
118	1136X-1150001-1	SEAL	205	11305-1394701-1	STOPPER	413	11396-0460002-1	STEEL CHANNEL
119	11323-1150003-1	SEAL PLATE-MOTOR	206	11315-0080001-1	SPRING	414	11389-0464710-1	MAGAZINE A
120	2040303-35010-0	IN-CONCENTRIC RING	207	11335-0464712-1	SAFETY	415	11372-0460002-1	SPRING
121	2040104-02010-2	HEX SOC.HD SCREW	208	2040403-05110-0	PIN	416	100844201	BRACKET
122	1120C-0080001-1	COOLING FAN ASSEMBLY	301	11384-0086101-1	GUN BODY	417	226106	E - RING
123	1133X-0084704-1	SPACER	302	11398-0080008-1	CAP NUT	418	20110510C12	HEX SOC.HD BOLT
124	2040101-02070-2	HEX SOC.HD BOLT	303	1139W-0084701-1	HALF ROUND HD.HEX BOLT	419	2040201-03030-0	FLAT WASHER
125	1134E-0080001-1	UPPER COMBUSTION CHAMBER	304	11233-0464704-1	HANDLE A UNIT	420	11363-0464709-1	PUSHER
126	1132M-0084704-1	PACKING	305	2040500-02020-0	LOCK NUT	421	1139H-0460003-1	PUSHER SPRING
127	1139V-0080001-1	COMBUSTION CHAMBER	306	11325-1154702-1	PIN-FUEL ACTUATOR	422	1138E-0464705-1	PROTECTING HOOD COVER
128	2040300-06010-0	C - RING	307	11347-0083301-1	FUEL ACTUATOR	423	1130S-0464704-1	STOP NALL PLATE
129	11350-0084702-1	PISTON RING	308	11388-1154701-1	BUSH-FUEL ACTUATOR	424	20310512C12	HALF ROUND HD.HEX BOLT
130	11204-0460020-1	DRIVER UNIT	309	2040201-02070-0	FLAT WASHER	425	11390-0464702-1	PROTECTING HOOD COVER
131	11327-0084703-1	BUMPER	310	2040101-02251-0	HEX SOC.HD BOLT	426	1137G-0464703-1	LINK ROD
132	11320-0080020-1	CYLINDER	311	2040107-01120-0	TAP BOLT	427	1131C-0814701-1	RING
133	1139W-0460001-1	EXHAUST MESH PLATE	312	11323-0464704-1	WIRE HARNESS PLATE	428	1131C-0463901-1	RING
134	2041102-10401-0	O - RING	313	2040107-01040-0	TAP BOLT	429	11393-0467801-1	ADJUST AXE
135	11340-0080001-1	EXHAUST BAFFLE	314	11348-1150001-1	BATTERY NODE	430	11331-0464701-1	SAFETY A
136	1139X-0080001-1	REED VALVE	315	1136H-1154701-1	BATTERY NODE BRACKET	431	11339-0464704-2	PROTECTIVE CASING
137	1139L-0080002-1	CLEANER B	317	2040100-03130-0	BOLT WIFLAT WASHER			

2009.05.14

A3464-J2

Gothia Fastening Group AB
Box 654 442 18 Kungälv
0303 208050